

COORDINACIÓN ZONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 03

INFORME DE ANÁLISIS DE AMENAZA

INFORME N°. SNGRE-IASR-03-2021-064

PARA:	Sr. Walter Narváz Mancero Alcalde Municipal Gad Municipal de Chunchi
ASUNTO:	Informe de inspección técnica en el sector La Armenia dentro del área identificada como susceptibilidad movimientos en masa.
REF.:	Reporte de grietas en varios sectores de La Armenia, cantón Chunchi, provincia del Chimborazo.
FECHA:	27 de diciembre de 2021

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
1.1	<i>Antecedentes</i>	3
1.2	<i>Objetivo General</i>	3
2.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA.....	3
3.	CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL ENTORNO	3
4.	METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	7
5.	ANÁLISIS/RESULTADOS	8
6.	CONCLUSIONES	10
7.	RECOMENDACIONES	11
8.	BIBLIOGRAFÍA.....	12
9.	FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.....	12
10.	ANEXOS	13

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

En atención al reporte del evento adverso suscitado en el sector de La Armenia del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo; el señor alcalde Lic. Walter Narvárez Mancero solicita se realice la inspección técnica del sector donde se han reportado el apareamiento de nuevas grietas en varios sectores.

Con la finalidad de atender de manera urgente al requerimiento del Gad Chunchi, la Coordinación Zonal 3, dispone que técnicos de la Unidad de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se dirijan al sitio para realizar el levantamiento de información, y cumplir con el requerimiento.

1.2 Objetivo General

Recopilar información técnica del territorio con la finalidad de identificar la evolución de la amenaza en el sector ubicado en La Armenia.

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA: Chimborazo	
CANTÓN: Chunchi	
PARROQUIA: Capsol	
NOMBRE DEL SITIO: Sector la Pampa y lagunas de oxidación	
DATOS EN WGS84 -17SUR	
X: -2.287147, -2.286696, -2.285116, -2.283718, -2.285609, -2.283226	Y= -78.929103, -78.929490, -78.931173, -78.933004, -78.934120, -78.931032
FECHA DE INSPECCIÓN: 03 de agosto de 2021	
EXISTE UGR EN EL CANTÓN: Si	

*UGR: Unidad de Gestión de Riesgos

2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL ENTORNO

- Clima

El Cantón Chunchi presenta los siguientes pisos climáticos:

Ecuatorial de alta montaña. - En las montañas la temperatura disminuye con la altitud, mientras que aumentan las precipitaciones, al menos hasta un cierto nivel altimétrico. La montaña, en este sentido, altera las características de la zona climática en la que se sitúa. Por este motivo, no se pueden establecer unos rasgos con validez universal que **ECUATORIAL DE ALTA MONTAÑA** corresponde a los páramos conformados por ecosistemas altamente vulnerables, aunque sus variedades climáticas son fácilmente reconocibles. Presenta una oscilación térmica inferior a los 12 °C y las precipitaciones, más abundantes en verano que en invierno, superan los 750 mm anuales.

Ecuatorial meso térmico semihúmedo. -La precipitación anual es de 550 a 2.000 mm, tiene dos estaciones lluviosas que oscilan entre febrero-mayo y octubre-noviembre. Este clima se encuentra sobre los 3 000m de altura. La temperatura media oscila entre 10 y 12 °C.

Ecuatorial meso térmico seco. -El clima mesodérmico seco se presenta en el fondo de los valles. Las temperaturas y la vegetación son las mismas que las del clima semihúmedo. Las precipitaciones son inferiores a los 550 mm anuales. Las temperaturas medias anuales

fluctúan entre 12 y 22 °C.¹

- **Geología**

En esta sección se describirán las características geológicas que determinen el origen de los afloramientos. Incluye la descripción topográfica, el tipo de roca y de suelo que predominan.

Formación Piñón compuesta de Andesita porfídica de color verde a gris o toba andesítica.

Formación Alausí: Andesitas, andesitas piroxénicas, hornblendicas y riolitas, en menor escala, tobas riolíticas y aglomerados andesíticos de color gris claro.

Formación Tarqui: Aglomerados, aglomerados tobáceos y tobas de composición intermedia a ácida.

Formación Cangagua: Toba de grano fino de color café oscuro intercalada con ceniza volcánica y piroclastos.

Depósitos glaciares: Tilitas, arenas, gravas y bloques sedimentarios, de composición variable.

Depósitos aluviales: Gravas medias a gruesas intercaladas con material laharíticos y tobas.

Depósitos coluviales: Clastos angulosos métricos a milimétricos de composición polimíctica en una matriz arenosa.

Depósitos coluvio aluviales: Clastos redondeados a subredondeados de composición polimíctica en una matriz arenosa.¹

- **Geomorfología**

Dentro del relieve se ha tomado en cuenta su génesis, los factores morfológicos, morfométricos y la litología, así como los factores externos modeladores como el clima y vegetación. En el cantón Chunchi se encuentran cinco unidades ambientales:

Cimas Frías de las Cordilleras Heredadas de Formas Paleoglaciares. Esta unidad ambiental forma un conjunto único de paisajes, caracterizado por la fragmentación geográfica desde la frontera colombiana hasta el Sur de Amalusa en la frontera peruana, a estas franjas se las observa formando una barrera uniforme en la parte Sur y Suroeste del cantón, desde los 3 700 m. hasta los 4500 m., punto culminante del cantón Chunchi, los paisajes glaciares que se observan en esta unidad son derivados de acciones morfogenéticas antiguas, cuyo modelado actual ha experimentado modificaciones mínimas posteriores a su formación, mostrando relieves muy accidentados lejos de todo acceso, los cuales se componen esencialmente de afloramientos rocosos en formas de cuchillas, crestas y agujas, con cimas muy irregulares dejando zonas frecuentemente pantanosas formando ombligos, en donde están dispersos una multitud de pequeños lagos, todos los modelados son de origen tectónico –erosivo, glacial, denudativo y volcánico, que sufrieron por la gelifracción, un remodelamiento completo.

Relieves Marginales de las Cimas Frías. Los Relieves Marginales de las Cimas Frías, constituyen una típica unidad de abruptos en los bordes, extendiéndose alrededor de las

¹ Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Chunchi, PDyOT 2014-2019

tierras altas de la Sierra central, desde el noroeste del macizo Chimborazo -Carihuairazo hasta la entalladura de Santa Isabel al Sur; ubicando una morfología relativamente constante, este modelado se lo puede generalizar localmente desde los 3 000 a 3 800 m. de altitud, siendo ubicada esta unidad ambiental en la parte noreste, bordeado por un segmento al Este, hasta colindar con las Cimas Frías de las Cordilleras Heredadas de Formas Paleoglaciares, realizando una curvatura hacia la parte central, continuando hacia el sector oriental perfilando el suroeste del cantón Chunchi, observando unidades con verdaderos abruptos bastante imponentes, con perfil rectilíneo, pendientes pronunciadas en rangos que empiezan desde el 40% hasta 150% y desniveles relativos mayores a 200 m., constituyendo un elemento resaltante de los paisajes en los sectores de Loma Rodeo, Cerro Baguiña, Cerro Tipo, Yanaurcu, Loma Boliche y Zambo Loma.

Vertientes y Relieves Superiores de las Cuencas Interandinas sobre Volcanismo de la Sierra Norte. Esta unidad ambiental forma parte del borde superior de los relieves interandinos, se diferencia claramente en los paisajes circundantes, localizados en la parte superior consecutivamente a los Márgenes de las Cimas Frías, la morfología se conforma de una discontinuidad física y una zona de contraste, además se pueden observar extensiones cimaras onduladas, moldeadas por las coberturas glaciares y cubiertas por vegetación de páramo. La ruptura de pendiente es siempre clara y el descenso hacia las cuencas es abrupto y rápido. Los modelados superiores están localizados en el cantón Chunchi por lo general bien disectados, con presencia de desniveles amplios y pendientes fuertes a muy fuertes, presentando elevaciones de hasta 3 800 m. de altitud en la zona del cantón Chunchi. Esta unidad ambiental se encuentra en mayor proporción en el cantón Chunchi, cortando al mismo en dos pedazos comenzando desde la parte sureste llegando hasta la mitad y dando un quiebre en la zona centro, atravesando el cantón hasta llegar al Oeste.

Vertientes Inferiores y Relieves de las Cuencas Interandinas de la Sierra Norte. Estos paisajes están ubicados en continuidad topográfica de la anterior unidad descrita, en las partes bajas de las vertientes interandinas presentan relieves globalmente más suaves, la diferencia de orden morfológico con las vertientes superiores son a veces menos evidentes. Esta unidad se presenta al norte del cantón Chunchi, se caracteriza principalmente por presentar unidades morfológicas tales como: relieves montañosos, colinados muy altos, colinados altos, relieves colinados medios, superficie ondulada, coluviones, coluvio aluviales y barrancos, todo esto dentro de un rango de alturas que oscilan los 1 400 a 2 200 msnm.

Vertientes Andinas Occidentales de la Sierra Norte. Esta unidad ambiental se encuentra subdividida por razones edafológicas, se localizan en la parte central y Sur de la vertiente occidental sin recubrimiento piroclástico desarrollados esencialmente sobre rocas volcánicas antiguas, posee el cantón Chunchi vertientes heterogéneas típicas escalonadas entre los 1 900 a 2 500 m., que se asocian a segmentos rectilíneos con pendientes entre el 40 al 150 %, rellanos con superficie ondulada e incisiones abruptas comúnmente rocosas o cubiertas de escombros. Por todas partes muestran huellas de elaboración morfogenética bajo la forma de niveles encaramados y ligeramente inclinados.

Medio Aluvial. Aunque son prolongaciones relativamente pequeñas, estas unidades no son paisajes menos característicos en esta zona ya que se observan sistemas hídricos muy variables los cuales cambian su curso con el tiempo debido a la actividad de procesos

erosivos y de sedimentación, responde también a los cambios climáticos, modificaciones de nivel de base, tectónica Cuaternaria y actividades humanas. En el cantón Chunchi esta unidad está dominada por la acción de los ríos Guasuntos, Chanchan, Arrayapungu y Angas, los cuales forman varios drenajes tributarios que atraviesan al cantón. Estos cauces conjuntamente con el tipo de material presente en el cantón han provocado la aparición de terrazas y valles.¹

- Suelos

El Cantón, cuenta con distintos tipos de suelo:

Arcillo-arenoso: Suelos arcillo-arenosos, superficiales, muy mezclados con fragmentos gruesos, bien drenados, PH medianamente ácido, fertilidad baja.

Arcilloso: Suelos franco arcillosos en superficie y arcillosos a profundidad, de drenaje moderado, profundos, PH prácticamente neutro, alta fertilidad.

Arena: Suelos arenosos, poco profundos por la presencia de roca, de drenaje excesivo, ph ligeramente ácido, fertilidad baja.

Franco: Suelos francos en superficie y a profundidad, bien drenados, profundos, ph ligeramente ácido, alta fertilidad.

Franco arcillo-arenoso: Suelos francos en superficie y franco arcillo-arenosos a profundidad, de drenaje moderado, poco profundos por la presencia de fragmentos gruesos dentro del perfil, ph ligeramente ácido, alta fertilidad.

Franco Arcillo-Limoso: Suelos franco arcillosos en superficie y franco arcillo-limoso a profundidad, de drenaje moderado, poco profundo y muy mezclados con fragmentos gruesos dentro del perfil, ph ácido, fertilidad baja.

Franco Arcilloso: Suelos francos en superficie y franco arcillosos a profundidad, de drenaje moderado, moderadamente profundos, ph medianamente ácido, fertilidad mediana.

Franco Arenoso: Suelos francos en superficie y franco arenosos a profundidad, bien drenados, profundos, ph medianamente ácido, baja fertilidad.

Franco Limoso: Suelos francos en superficie y franco limosos a profundidad, bien drenados, profundos, ph prácticamente neutro, fertilidad alta.

No aplicable: Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos o unidades taxonómicas.¹

- Hidrografía

Dentro de la territorialidad de cantón Chunchi se asientan 10 microcuencas mismas que forman parte del recurso hídrico de la zona a continuación se detallan:

Quebrada Sisaran, Río Guahualcon, Río Angas, Río Picay, Río Manzano, Río Sevilla, Drenajes menores, Río Panamá, Río Capulí, Río San Antonio.¹

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología se fundamentó en los siguientes procesos:

1. Ubicación geográfica del sitio en estudio.
2. Recopilación de información oficial disponible de las características biofísicas del cantón e

Informe Técnico del GAD Municipal

3. Identificación y evaluación de las amenazas a las que se encuentra expuesta el sitio en estudio con el uso de información secundaria.
4. Inspección en campo del sitio en estudio.
5. Análisis de la situación actual con datos tomados en campo; y,
6. Elaboración de Informe técnico con análisis de resultados.

3.1 Cálculos realizados

No se realizaron cálculos.

4. ANÁLISIS/RESULTADOS

Sismos

Según el mapa de zonificación sísmica para propósitos de diseño utilizado en la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC), el sitio en estudio se encuentra en la zona sísmica V por su valor de aceleración máxima en roca de 0,35 g correspondiente a un periodo de retorno de 475 años; lo cual indica que el sitio se encuentra en una zona de alta amenaza sísmica (Anexo 2: Mapa Sísmico de la NEC 2015). La estabilidad de la zona está relacionada con procesos tectónicos erosivos.

De acuerdo con el Mapa de Fallas Cuaternarias y Pliegues de Ecuador y sus regiones oceánicas adyacentes (2003) (Anexo 3: Mapa de Fallas Geológicas), se identifican fallas cercanas al sitio de estudio en un rango aproximado de 20 km, las mismas que se describen a continuación: con la presencia de la EC-50 Pallatanga fault zone; EC-50c Southern section, presenta una tasa de movimiento anual probable <1 mm/año, y de tipo Dextral reverso.

- **Deslizamientos**

El área de estudio presenta geoformas características de procesos de movimientos en masa que han ocurrido en el pasado, pero que en la actualidad se están reactivando, por la interacción de factores condicionantes y disparadores, uno de estos es el manejo inadecuado de las aguas de escorrentía superficiales, así como los afloramientos.

El sitio se encuentra en una zona de relieve montañoso, con un talud inestable de pendientes escarpadas sobre el 50%, el sector se caracteriza por presentar suelos de textura franco arenoso arcillosa, que por efectos de la lluvia se producen flujos de lodo.

El sector revisado presenta nuevas grietas lo que nos indica que al momento se verifica que todavía está activo el movimiento, se informa que las grietas están siendo evidentes en nuevos sitios del sector de La Armenia.

5. SITUACION ACTUAL

Se coordina con el director de Obras Públicas del Gad de Chunchi y se realiza el recorrido por el sector de la gallera, sitio en el que se verifican el apareamiento e incremento de los espesores de las grietas que tienen un rumbo paralelo al cauce generado por el deslizamiento del mes de febrero.

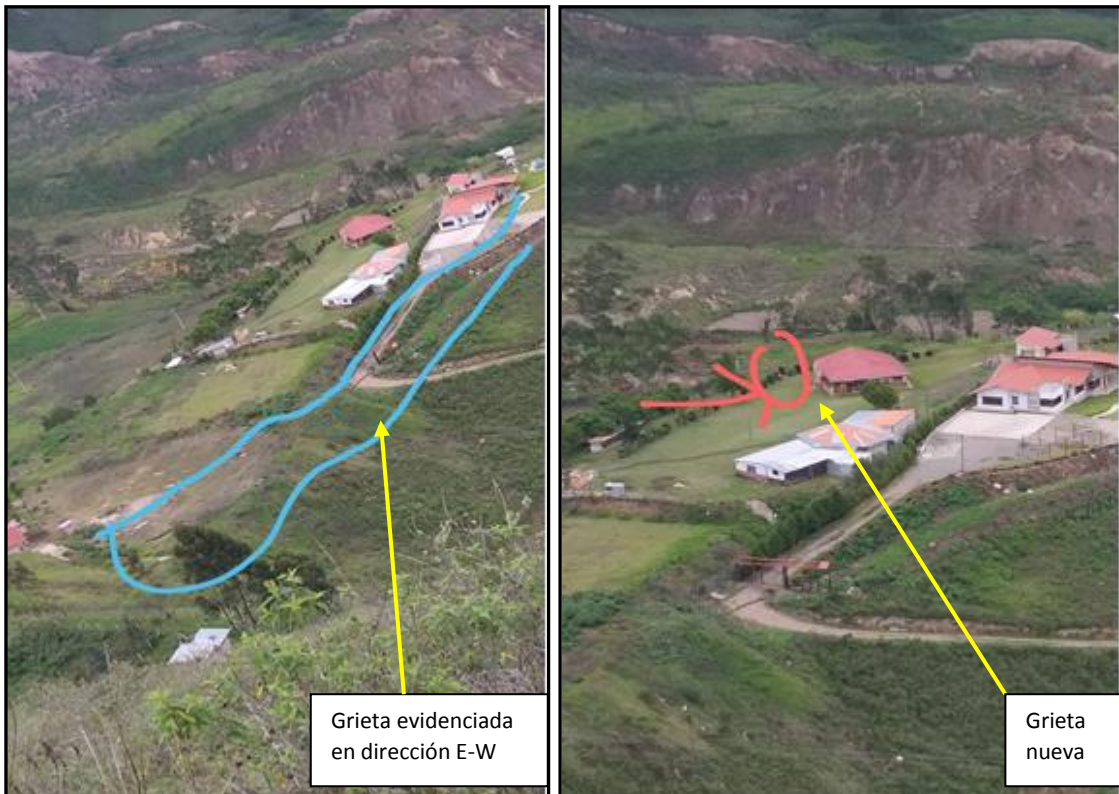


Imagen 1 y 2: Grietas sobre el sector de la gallería.

En dirección norte de La Gallera se constata el apareamiento de una grieta con un crecimiento muy rápido



Imagen 3: Grietas sobre el sector de la gallería.

Al ubicarnos en la parte superior del escarpe principal del deslizamiento se aprecia en el costado izquierdo un escarpe secundario muy activo por la presencia de agua de regadío y escorrentías sobre la parte superior del talud; además se observa en la parte baja del escarpe principal la

caída de detritos lo que nos evidencia que el deslizamiento sigue activo.

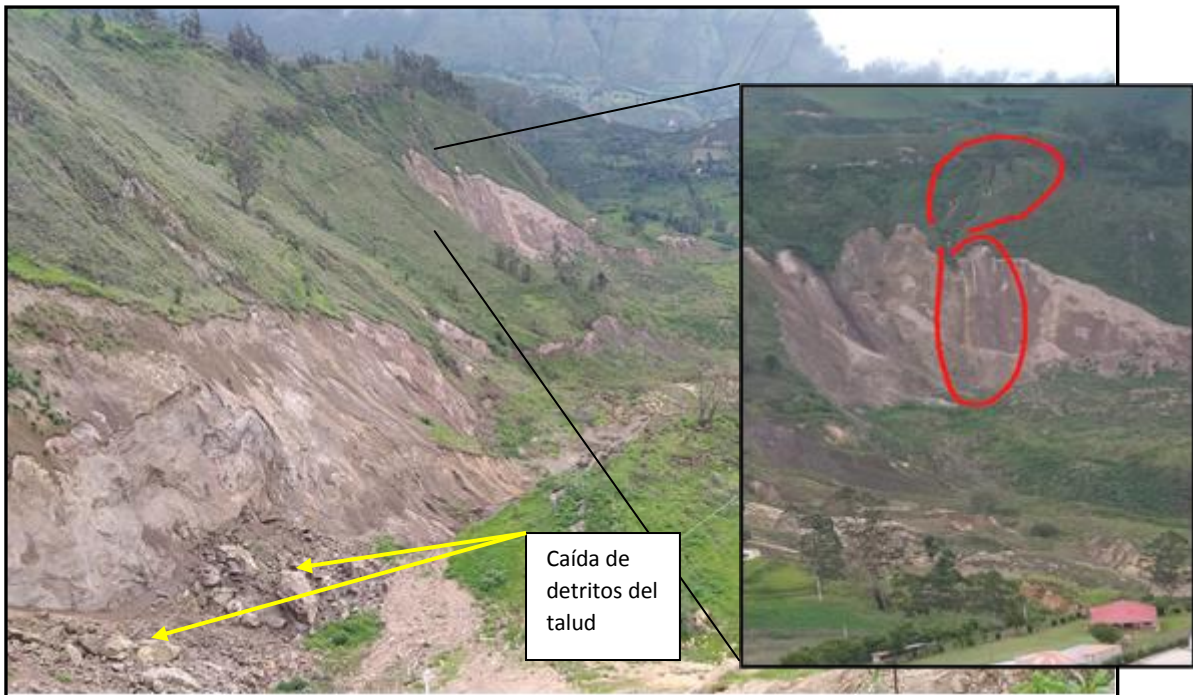


Imagen 4: Imágenes en el escarpe principal.

De la misma manera se evidencia la presencia de agua en los taludes así como agrietamientos que evidencia el movimiento.



Imagen 5 y 6: Imágenes en la parte alta del escarpe principal.

En el sector donde se interrumpió la vía se observan asentamientos cada vez mas grandes con

grietas que sobrepasan los 5 cm de espesor; de la misma forma el talud aledaño se aprecia una grieta con un espesor considerable.



Imagen 7: Imágenes en la parte alta del escarpe principal, sobre la vía.



Imagen 8 y 9: Imágenes en la parte alta del escarpe principal, sobre la vía.



Imagen 10 y 11: Imágenes en la parte alta del escarpe principal, talud aladaño a la vía.

Por otra parte se informa el crecimiento acelerado de una nueva grieta en el Sector de La Pampa; en la parte posterior a la vivienda.



Grieta con
crecimiento
acelerado

Imagen 12: Vista panorámica del sector La Pampa y la grieta nueva.



Imagen 13: Imagen de las grietas en el Sector La Pampa (27/12/2021).

6. CONCLUSIONES

- En la evaluación realizada en el deslizamiento del sector La Armenia se evidenció que existieron varios factores que contribuyen a la generación de movimientos en masa, tales como: fallas geológicas regionales y locales, pendientes elevadas, alta tasa de deforestación, así como el inadecuado manejo del recurso hídrico; Sin embargo se puede decir que el principal factor que influye en la inestabilidad del sector lo constituye la infiltración de aguas de escorrentía superficial que satura el suelo, lo cual ha generado afectación en las viviendas, pérdidas de vías y formación de grietas que se observan en estructuras y en predios del sector .
- El sector La Armenia aún se evidencia movimientos en masa paulatinos que ocasionan el aumento del tamaño de las grietas existentes y la aparición de nuevas grietas como consecuencia de la deformación del material (suelo). Durante la inspección se observó que las grietas estaban rellenas, lo cual no sustituye a una medida de mitigación y dificulta observar el avance del material desplazado.
- Gran parte del área con susceptibilidad a movimientos en masa presenta grietas de gran longitud y asentamientos diferenciales, por lo que el municipio de Chunchi optó por implementar un sistema para monitoreo manual que se lo realiza a diario y se ha colocado señalética que indica el riesgo por inestabilidad geológica existente.
- El área de susceptibilidad a movimientos en masa que fue realizada por el SNGRE en el mes de junio 2021, son límites aproximados y de ninguna manera constituyen límites absolutos. Esto se debe a que los fenómenos de movimientos en masa dependen de condiciones, geológicas, hidrometeorológicas y antrópicas que pueden hacer variar enormemente en su magnitud, alcance y volumen, y por lo tanto en su extensión lateral y longitudinal.
- Es importante indicar que los sitios revisados están ubicados al interior del polígono ampliado de susceptibilidad a deslizamiento en los sectores de La Armenia y la Culpa.
- De forma preliminar se ha considerado el análisis sísmico donde se ha definido que el sitio se encuentra ubicado en una zona con un factor de Pseudoaceleración correspondiente a 0,4 g con un nivel de riesgo alto.

7. RECOMENDACIONES

El Art 390 de la Constitución de la Republica establece: que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindará el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.

- Con base a lo descrito y luego de que el Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias - SNGRE ha identificado la amenaza, exposición y afectación que se han producido en el sector de la parroquia Capsol, cantón Chunchi provincia de Chimborazo, se recomienda al GAD Municipal de Chunchi; considerar este análisis inicial como base, a fin de que se realice un análisis a mayor detalle y con mayor base técnica, esto permitirá una mejor planificación y ordenamiento, y de ser el caso, servirá para realizar una gestión correctiva de riesgo identificado para la zona.
- El GAD Municipal de Chunchi deberá coordinar la intervención con el Gobierno Provincial de Chimborazo para que dentro del ámbito de sus competencias realice la gestión y desarrollo del territorio bajo su jurisdicción: considerar el manejo técnico de las aguas de regadío (impermeabilización de canales, definir tiempos de riego por aspersión e indicaciones sobre su aplicación en taludes).
- Realizar medidas de prevención
 - Dado que continúa activo el deslizamiento se deben tomar las medidas correctivas necesarias para que la zona no sea habitada como medida de prevención.
 - No se recomienda implementar rutas de evacuación dentro del área de susceptibilidad a movimientos en masa, dado que el material es poco consolidado y debido a las condiciones de las grietas es difícil estimar el área de fallo, impidiendo delimitar la extensión y magnitud del deslizamiento.
 - Realizar una valoración técnica del estado actual del sistema de riego y drenaje rural.
- Plan de intervención en el sector La Armenia.
 - Realizar un análisis de medios de vida de la población del sector La Armenia.
 - Realizar un levantamiento y un control de las personas que visitan sus viviendas y/o terrenos durante el día en las zonas susceptibles a deslizamientos.
 - Evaluar el estado de la infraestructura ubicada dentro del área susceptible a movimientos en masa para procesos de reubicación de personas.
 - Realizar un análisis predial para la identificación de áreas agropecuarias afectadas con la finalidad de gestionar a través de la MTT 6 (Medios de vida y productividad), nuevos terrenos seguros para realizar trabajos agropecuarios.
 - Gestionar un MDT y Ortofotos con el Instituto Geográfico Militar (IGM) para análisis de toda la zona comprometida en el análisis de Movimientos en Masas.

- El GAD Municipal de Chunchi deberá elaborar una ordenanza en la que cambie el uso de suelo, de los predios considerados al interior de los polígonos identificados como de susceptibilidad a movimientos en masa con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de la población y bienes productivos existentes en la zona, en el caso de haberlo hecho a través de Resolución del Concejo Cantonal se debería analizar la vía legal más idónea para este proceso de cambio de uso de suelo, bajo criterio del GAD M Chunchi por competencia.
- El GAD Municipal de Chunchi, El Gad Provincial deberán establecer un sistema de monitoreo de las grietas en las cercanías al deslizamiento de La Armenia de acuerdo al ámbito de su competencia en territorio.
- El GAD Municipal de Chunchi deberá regular el ingreso al área de susceptibilidad a deslizamiento considerando que el sector es inestable y en lo posible restringir las actividades en la zona.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2015). PELIGRO SÍSMICO Diseño Sismo Resistente. Ecuador.
- Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (2017). Mapa Geológico de la República del Ecuador. Quito.
- INIGEMM. 2013. Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa del Ecuador, escala 1.000.000 (Estudio preliminar). Memoria técnica y Coberturas geográficas.
- CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, COOTAD, 2010
- USGS (2003). Map of Quaternary Faults and Folds of Ecuador and Its Offshore Regions. Escala 1:1.250.000. Formato digital.
- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Chunchi, PDyOT 2016-2019

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:	Validado por:	Aprobado por:
f.)	f.)	f.)
Ing. Andrés A. Aguilar Salazar	Tlg. Miguel Mora	Abg. Verónica Paredes
Técnico de Análisis de Riesgos	Director Zonal 3	Coordinadora Zonal 3

10. ANEXOS

Anexo 1: Ubicación con respecto a la cabecera del cantón Chunchi


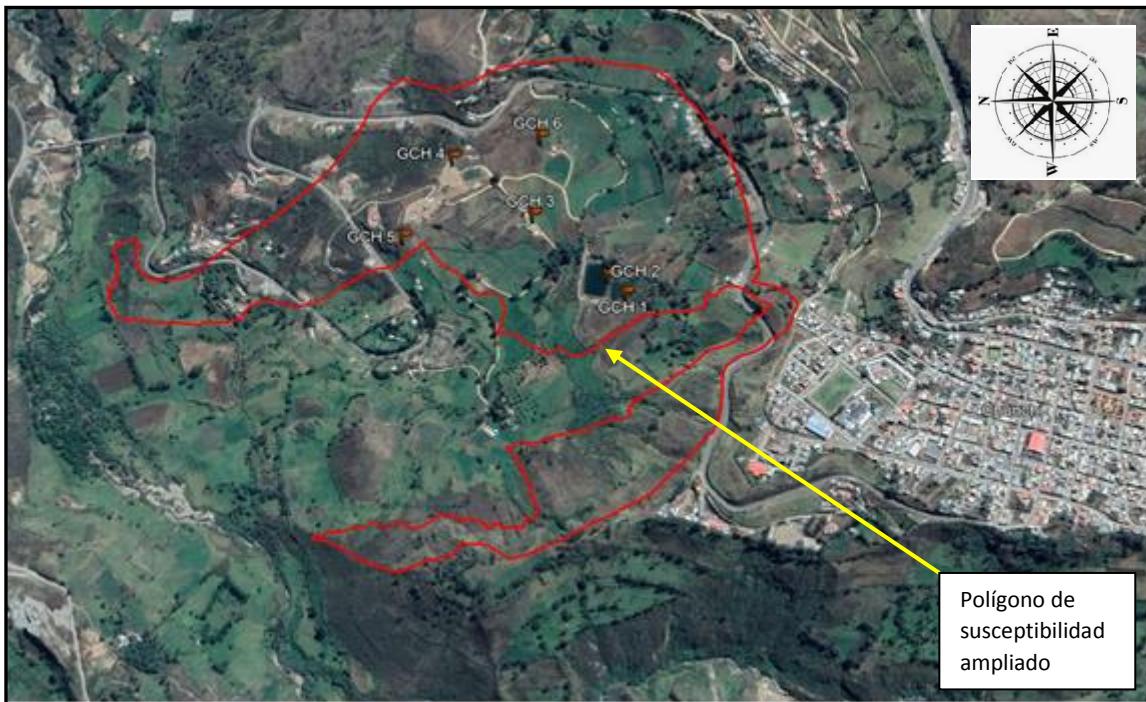


Imagen 1: Ubicación espacial del sitio del deslizamiento con referencia a Chunchi

Anexo 2: Análisis Sísmico

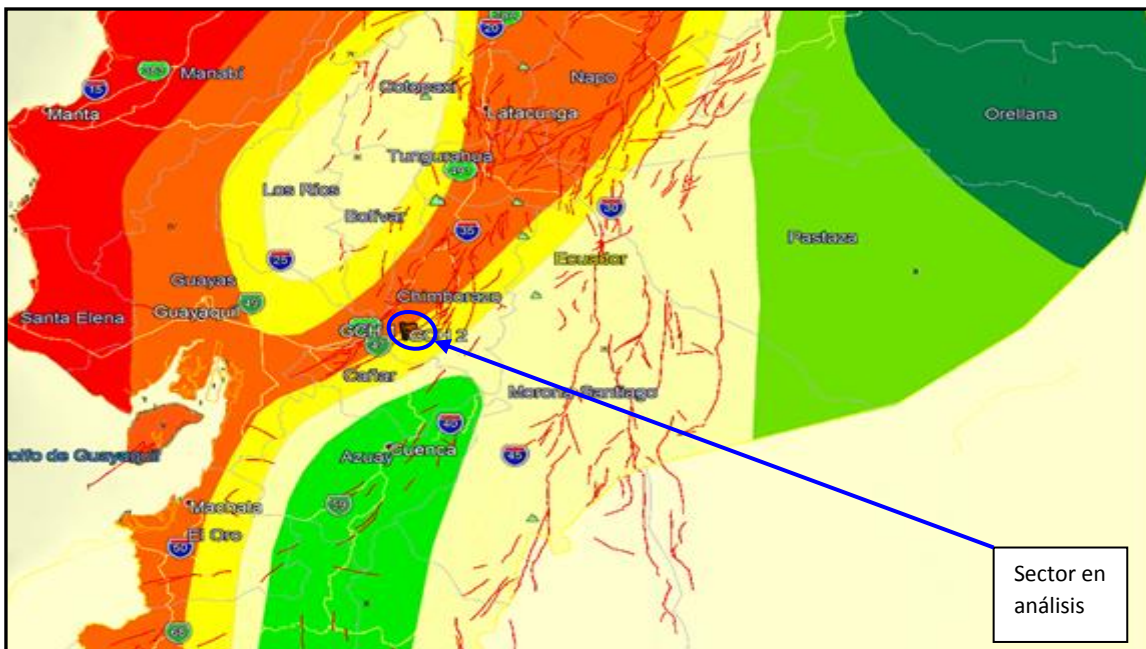

Zona Sísmica	I	II	III	IV	V	VI
Valor factor Z	0.15	0.25	0.30	0.35	0.40	≥ 0.50
Caracterización del evento sísmico	Intermedia	Alta	Alta	Alta	Alta	Muy Alta

Imagen 2: Ubicación espacial del sitio en el mapas sísmico de la Nec 2015

Anexo 3: Análisis Sismo - tectónico

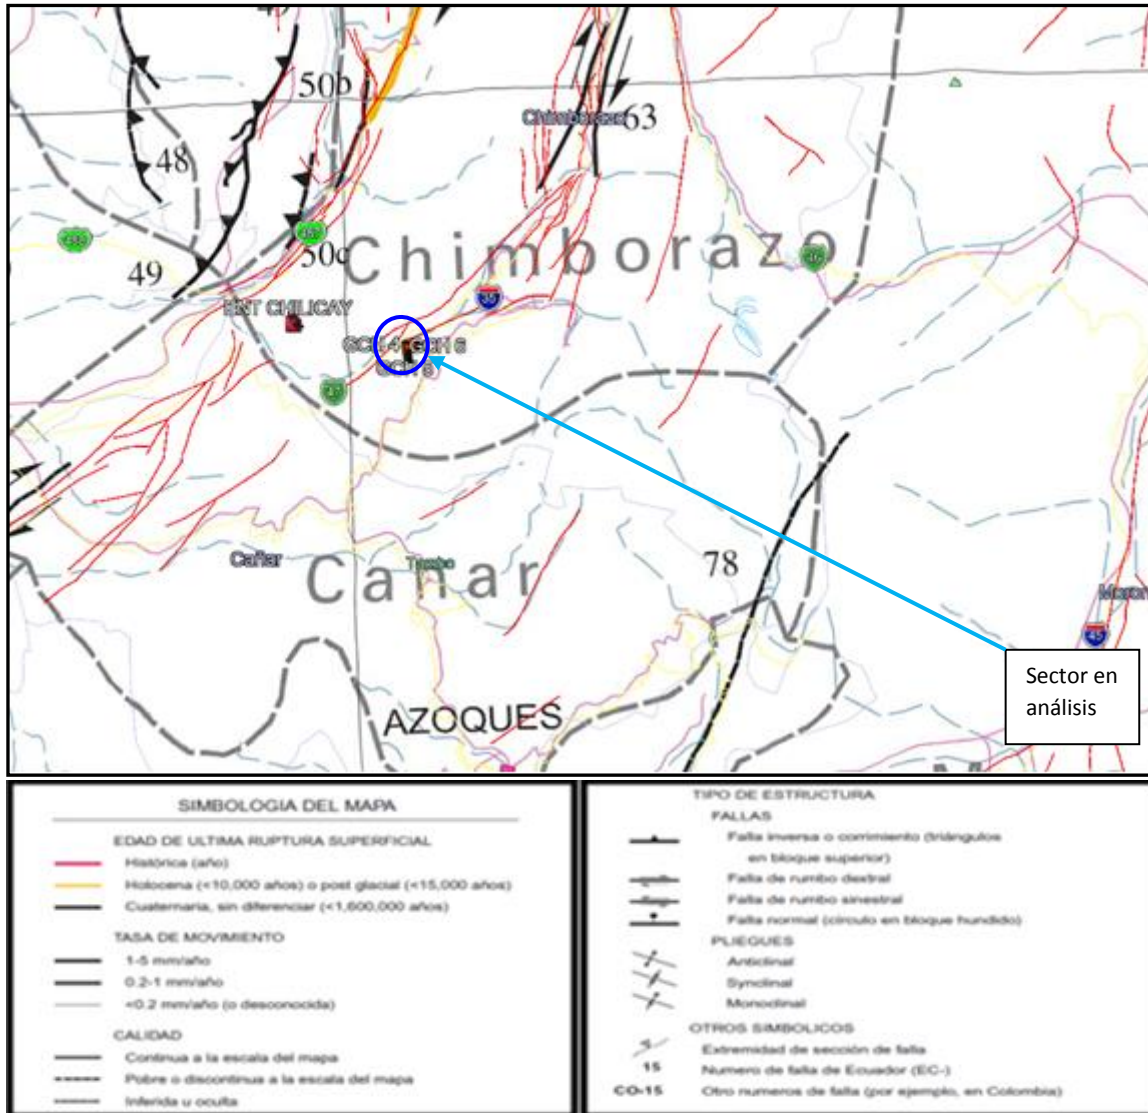


Imagen 3: Ubicación espacial del sitio en la mapa de pliegues y fallas de Ecuador

Anexo 4: Deslizamientos

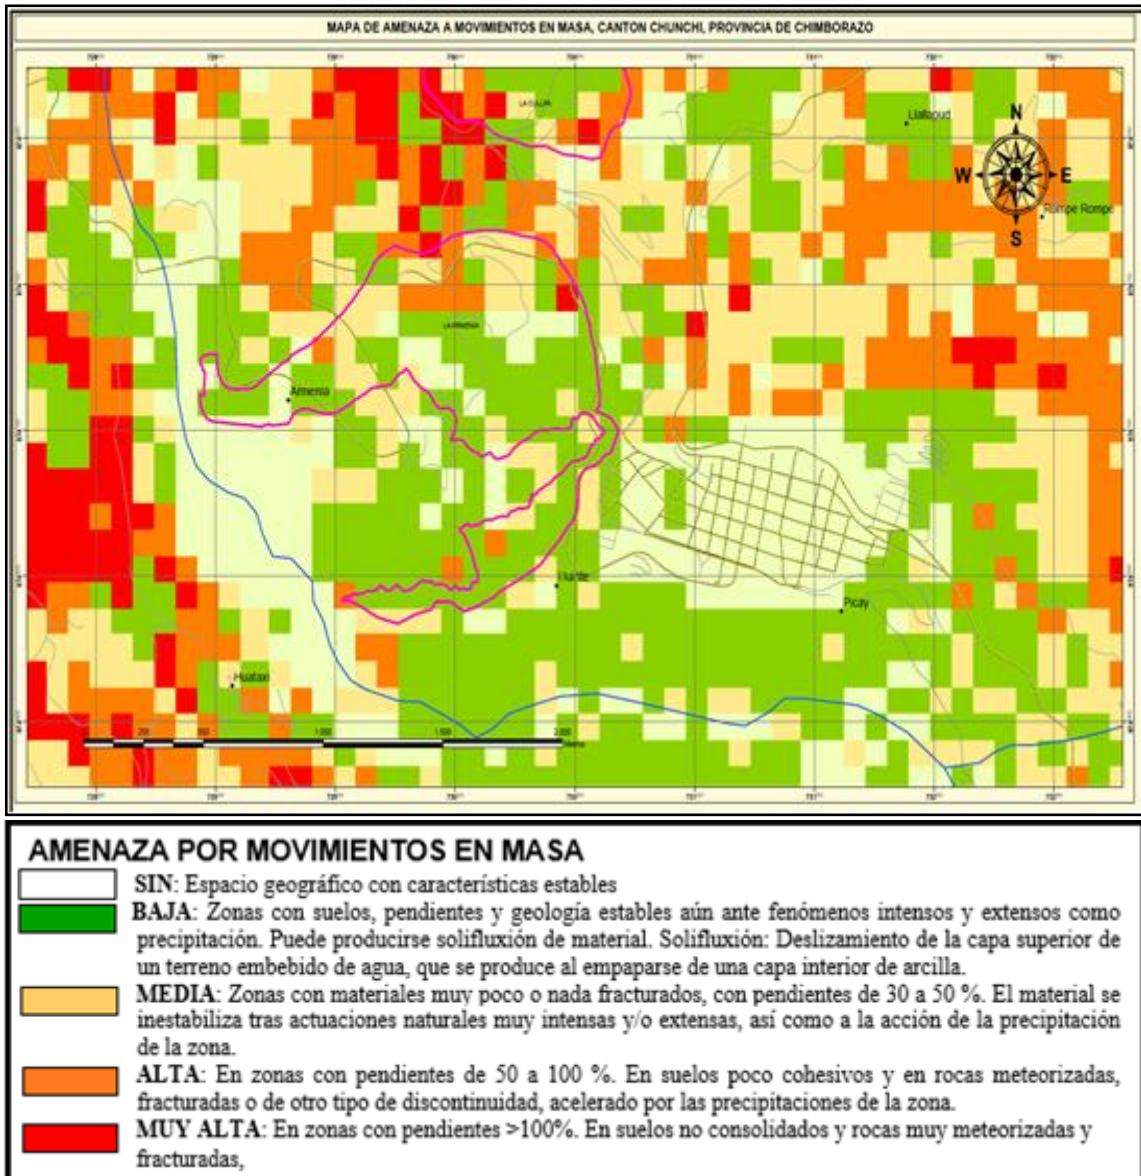


Imagen 2: Ubicación espacial del sector con niveles de amenaza por deslizamiento.